

#### **Sektion HB9SO - 30.4.2025**

# Aktuelle EMV-Themen und Ausblick

Dr. Urs Lott HB9BKT Vorstand USKA Ressort EMV



#### Grosse EMV - «Baustellen»

#### 1. Euroloop

- Total ca. 45 Störfälle gemäss BAKOM
- Wir erfahren nicht von allen Einsätzen
- SBB Wettingen Aug. 24 erledigt
- SBB Mägenwil, April 25, erledigt
- MGB Göschenen 3. Einsatz, erledigt
- RhB Davos, pendent



**UVEK** 

## **Euroloop: Die Beteiligten**

BAV (Bundesamt für Verkehr)



Regulator für die Bahnen

Eisenbahnunternehmen (SBB, BLS, RhB, usw.)

baut/betreibt Infrastruktur und Verkehr / Züge

Nutzer / Kunden / Bürger / Steuerzahler





Regulator für Funkdienste

BAKOM (Bundesamt für Kommunikation)





#### Mit wem haben wir zu tun?

- BAV Aufsicht / Regulator
- BAKOM Monitoring /Störungsbehebung
- SBB Systemführer Normalspur
- RhB Systemführer Schmalspur
- SBB Infrastruktur Störungsbehebung
- einzelne Bahnbetreiber, z.B. asm (Aare-Seeland mobil, Bhf Täuffelen)




#### Das Problem bei Euroloop

#### Verunglückte Spezifikation!

- Direct-Sequence Spread Spectrum mit ca. 8
   MHz Bandbreite (Ziel: eigene Störungen durch
   Loks etc. übertönen)
- mehr als 20 W Sendeleistung
- aber «Short Range Device»
- Strahlungskabel im Schienenfuss
- die andern Funkdienste waren den Bähnlern trotz Warnung des BAKOM egal
- All das lässt sich kaum korrigieren (Normen!)



### **Euroloop im Spektrum**

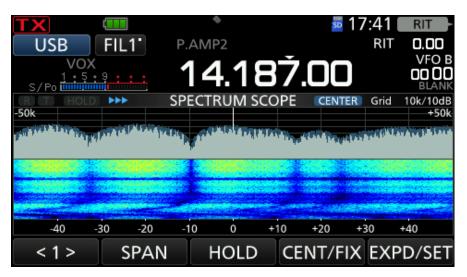

Typische Struktur des DSSS-Signals (Wettingen 21.3.23)



RX: IC-705/+Preamp 2 mit passiver Loop «Youloop»

USB FIL1' P.AMP2 RIT 0.00

VFO B

OD 00

BLANK

RT HOLD >>> SPECTRUM SCOPE CENTER Grid 20k/10dB

-80 -60 -40 -20 0 +20 +40 +60 +80

<1> SPAN HOLD CENT/FIX EXPD/SET

Mehrere Loops gleichzeitig in Betrieb (VHS Luzern, 9.3.23)»





# **Typische Euroloop Installation**



Schrank mit Elektronik



Übergang Einspeisung – Leckkabel (hier mit 2 Klapp-Ferriten, ohne Schutz)

Leckkabel Abschlusswiderstand (hier schlecht angeschlossen!)







# Woran erkenne ich einen schlecht installierten Euroloop?

(Die Strahlungskabel sind im Bahnhof / vor den Signalen, nicht auf freier Strecke)

- Die Zuführung geht direkt auf das Strahlungskabel über
- Keine Ferrite / Mantelwellensperre
- Schlaufen des Strahlungskabels weg von den Schienen
- Kandelaber etc. strahlen stark mit



## **Euroloop: Störungs-Reduktion**

gewünscht ist die Kurzdistanz-Übertragung

#### => Abstrahlung ins Fernfeld muss minimiert werden

- Strahlungskabel eng anliegend im Schienenfuss
- Zuleitungskabel entkoppeln (Mantelwellensperre)
- Parallelführung von Zuleitungs-Koax und andern Kabeln vermeiden
- kurze Zuleitung parallel zur Schiene (>= 3m)
- Sendeleistung auf das Notwendige reduzieren
- Besser geschirmte Zuleitungskabel



# **Praktische Umsetzung**



Bahnhof Göschenen 17. 5.22

# **Praktische Umsetzung**





# Störungsmeldung an BAKOM

- Weblink: siehe USKA-EMV-Seite oder suche «BAKOM Funkstörungen»
- Nützliche Angaben
  - Gestörte Frequenz / Band
  - Spektren breit und schmal
  - Zeit des Auftretens ⇔ Zugsfahrplan
  - Geografische Angaben / Karte
  - Ev. Fotos von «schlechter Euroloop-Installation» (Kabel weg von Schiene, Einspeisung direkt weg von Schiene etc.)



#### **BAKOM Störungsbehebung Euroloop**

- Kontaktaufnahme / Termin
- 1. Messung vor Ort, nur BAKOM
- 2. Einsatztermin, Störungsbehebung:
  - Nur Bähnler dürfen aufs Gleis
  - Amateur sollte an Station sein, um Pegel-Reduktion zu messen (SDR / Wasserfall)
  - Techn. Mittel: Mantelwellensperre / Ferrite,
     Optimierung Leitungsführung Jumperkabel,
     Abschwächer
  - Dauer: Minimum halber bis ganzer Tag



## BAKOM – gut zu wissen

- Störungsmeldung ist keine «Anzeige»
- => Der Gestörte ist nicht «Partei»
  - hat kein Recht auf laufende Information
  - aber bei Euroloop: Mitwirkung nötig
  - Guter Umgang mit allen Beteiligten hilft!
- Die USKA erhält <u>keine</u> Informationen vom BAKOM über laufende Störfälle
  - => Wenn ihr Unterstützung von der USKA braucht/wollt, müsst ihr euch selber bei uns melden (HB9BKT, HB9TNW, emc@uska.ch)



# BAKOM – gut zu wissen /2

- Koordination der Parteien durch BAKOM
  - Bahn, Installationsfirma, HAM, Monitoring
- Bei Euroloop-Störung keine Kosten für den meldenden Funkamateur
- Hoher Aufwand & Kosten für alle
- Besser wäre Vorbeugen, dh. von Anfang an besser installieren
- Wir bleiben dran!



#### **BAKOM - USKA**

- Regelmässige Meetings 1 Mal / Jahr
- EMV ist nur ein Aspekt
- Bei EMV sind unsere Interessen oft parallel zum BAKOM
- Beide haben Leute in Normengremien
- BAKOM ist ein Bundesamt Mühlen mahlen langsam (Bsp. «Wasservitalisierer»)
- Wir sind die «Antennen» betreffend EMV



#### Grosse EMV - «Baustellen»

- 2. PV-Anlagen
- 3. Wärmepumpen
- 4. G.fast Ausbau gestoppt Ende 2023 (bei Störungen Fallback auf VDSL 2)
- 5. Geräte in grossen Mengen wie LED-Lämpli, Netzteile – Normen fehlen bzw. sind erst in Arbeit



# **PV-Anlagen**

- Dachanlagen <u>ohne Optimizer</u> sind normalerweise kein Problem
- Umgebung aufmerksam beobachten, meist ist für PV keine Baubewilligung mehr nötig, sondern nur eine Bau-Anzeige!
- Auf Nachbar oder dessen Installateur aktiv zugehen
- Das Dokument vom BAKOM ist sehr hilfreich:

«Störungen von Funkdiensten durch Photovoltaikanlagen» (mit Google «BAKOM Funkstörungen» suchen)



### 3. Wärmepumpen

- Die Störschutznormen sind da (analog Waschmaschinen, Tumbler etc.)
- Installationsfehler sind häufig
  - keine abgeschirmten Kabel
  - Parallelführung der Kabel nicht zulässig
- Installateure <u>halten sich nicht an die</u>
   Anleitungen und verstehen wenig von Funkstörungen / EMV (wie bei PV)
- Auch hier: Umgebung beobachten, bei Neuinstallationen sofort Kontakt aufnehmen mit Nachbar / Installateur



### Feste Anlagen: Normen-Problem

- Bei der normgemässen Messung werden nicht die langen Kabel eingesetzt wie später in der Praxis (z.B. bei PV-Anlagen)
- Netznachbildungen etc. können die Abstrahlung kaum simulieren
- LED-Beleuchtungen wie LED-strips haben grosse r\u00e4umliche Ausdehnung
- Problem teilweise erkannt, aber Lösung schwierig



# Spezialfälle, Neues

- Entlaufs-Prävention für Heime (Chur, HB9ASV)
- Kleine PV-Anlagen (aka Balkonanlage)
  - sehr viel China-Ware im Umlauf
- PV-Anlage auf dem eigenen Dach direkt unter der Antenne ist möglich – ohne Störungen (Bsp. Bernard HB9ALH), es braucht ein paar Ferrite



#### Absehbare EMV - «Baustellen»

#### Feste Anlagen:

- Wireless Power Transfer (WPT-EV)
- LED-Beleuchtungen (z.B. für Strassen)
   Neue PLC-Anwendungen:
- bei Güterwagen, «Digitale automatische Kupplung»
- Monitoring bei Solarparks (Huawei)



#### **WPT-EV**

- Wireless Power Transfer for Electric Vehicles (WPT-EV)
- Zu hohe Limiten in der Normierung schon mehrmals abgelehnt
- Messungen an einem Prototyp im Okt.
   2024 (Hersteller, BAKOM, USKA, JRC)
  - Harmonische der Grundwelle (85 kHz) bis 4
     MHz sichtbar im Spektrum
  - Einzelne Störsignale im 80 m-Band hörbar



#### **EMC** - International

- Normen IEC: Koordination durch IARU
- IARU-Leute sind z.T. auch in den Steering Committees vertreten
- Konzentration auf Wichtiges, aktuell:
  - WPT, speziell WPT-EV
  - Wärmepumpen
  - Multiple devices
  - PLC for large solar farms



## **IARU Region EMC Committee**

- Koordination der nationalen EMV-Leute
- Kontakt zur Politik, z.B. EU-Kommission
- Offizielle Stellungnahmen gegenüber EU, ITU, CEPT, ISO
- Technischer Meinungsaustausch
- Noise Measuring Campaign / ENAMS
- Analyse «neuer Bedrohungen»
- trifft sich alle 2 Monate zu 2 ZOOM-Meetings (NMC und EMC allgemein)




#### **ENAMS 2nd Wave**

- ENAMS = Electric Noise Area Meas. System
- System zur grossflächigen Messung des Störpegels im KW-Bereich
- 2. Serie mit Abdeckung ausserhalb Europa
- Standalone-Betrieb wird möglich werden
- 50 Stationen in DL und ca. 15 weitere in F, G, HB9, OE, W, ZL – weiterer Standort HB9 !!
- Ziele:
  - Nachweis, dass es immer noch ruhige QTHs gibt
  - Änderung des Störniveaus über Jahre
  - Grundlagen für die Normengremien & ITU



## **ENAMS** Auswertungen


zu finden auf <u>www.enams.de</u>
Beispiel: Schweiz1-121 (Monte Ceneri)

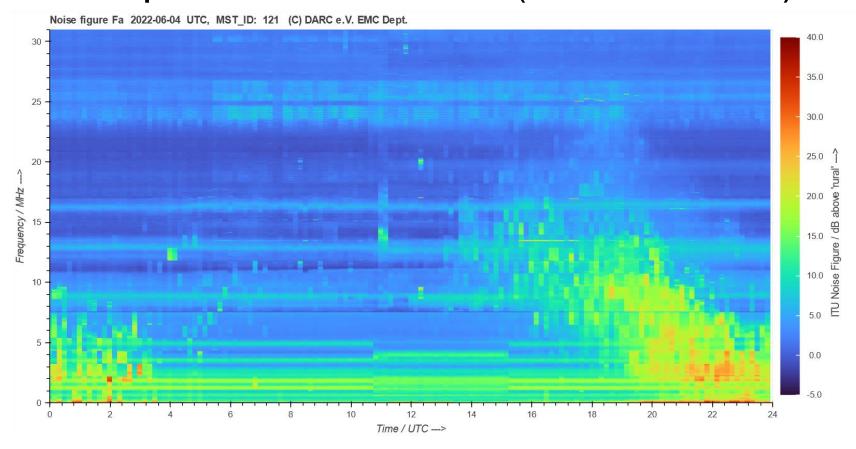



# **ENAMS** Auswertungen

# zu finden auf <u>www.enams.de</u> Beispiel: Kt AG mit Solaredge-Optimizer

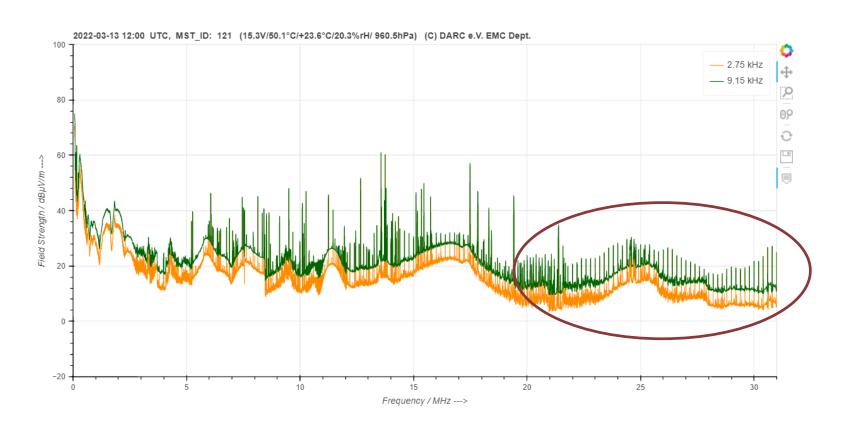

# Aufgaben und Zuständigkeiten

#### Nationaler Verband USKA

Aufsicht durch Sektionen an der Delegiertenversammlung

- Verbindung zur IARU
- Verbindung zur nationalen Politik und Behörden
- Nationale Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit interessierten
   Organisationen
- Dienstleistungen für Mitglieder
- Ausbildungs-Unterstützung
- Koordination Notfunk CH

#### Regionale Aktivitäten

#### Sektionen


Stimmrecht an Delegierten-Versammlung der USKA

- Vertreter der USKA in einer Region
- Verbindung zu lokalen Behörden
- Weiterbildung in Betrieb und Technik

#### Kollektivmitglieder

Selbständige, unabhängige Vereine ohne Stimmrecht

- Eigene Kriterien für Mitgliedschaft
- Eigene Zielsetzung
- Pflege spezifischer Techniken (z.B. CW, Satelliten, SOTA, Relais etc.)
- Gesellschaftliche Anlässe
- Durchführung und Teilnahme an Funk-Anlässen
- Ausbildungskurse zur Nachwuchsförderung
- Amateurfunk-spezifische Infrastruktur
- Lokale Notfunk-Organisation und -Infrastruktur

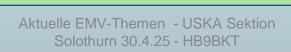

# **Unsere Schwerpunkte 2024 – 2029** (2)

#### **Antennen**

- Verankerung FMG Art 37a in den meisten Kantonen gewährleisten
- Amateurfunk-freundliche Antennengesetzgebung in den Baureglementen von Kantonen und Gemeinden laufend verbessern

#### Störungen auf den Funkbändern bekämpfen

- Infrastruktur-Störungen durch Bahnen, Telekom-Dienste, PV-Anlagen etc. in enger Zusammenarbeit mit dem BAKOM verfolgen und bekämpfen
- Laufend störende Handelsprodukte eruieren und, falls sinnvoll, dem BAKOM melden
- Aktive Mitwirkung in Normengremien zusammen mit BAKOM, um mögliche künftige Störquellen zu verhindern